

Detnov 150 série Battery charger fault

1 Problème

Le client obtient une erreur "chargeur de batterie" sur son unité de contrôle dtn-cad-150-4.
Cette erreur se répète toutes les 2 heures.

2 Solution

1. Débranchez les batteries.
2. Mesurez avec un multimètre sur les bornes de la connexion de la batterie sur votre carte mère.
3. Si cette valeur est inférieure à 27,5 V, tournez le commutateur rotatif blanc du couvercle de l'alimentation (situé à côté de la carte mère) jusqu'à ce que vous mesuriez 27,5 V.

